



## Inspektion von Spielplätzen

Bericht Nr.: 02/01/04/2014 über die jährliche Hauptinspektion von Spielplätzen

Standort: Schule Stapelfeld

Inspektionsdatum: 1. April 2014

Inspektionsgrundlage: DIN EN 1176-1 bis 1176-7

DIN EN 1177

**Durchführende der Inspektion:** Herr Heidtmann,      Fachkraft für Arbeitssicherheit  
Herr Gimpel,                      Hausmeister

### Ergebnis der Inspektion:

Die Inspektion ergab die in der Anlage aufgeführten Mängel und Beanstandungen.

### Beurteilung:

Gegen den Betrieb der inspizierten Spielgeräte bestehen keine Bedenken, wenn die festgestellten Mängel beseitigt werden.

Die nächste Inspektion ist im Mai 2015 fällig.

Udo Heidtmann  
**Udo Heidtmann**  
Fachkraft für Arbeitssicherheit  
Langeloher Straße 14 \* 22946 Brunsbek  
Tel.: 04107 90 85 12      uheidtmann@web.de  
Mobil: 0179 49 400 99      www.sifa-hamburg.de

## Auffällige Geräte / Einrichtungen

Bericht Nr.: 02/01/04/2014 über die jährliche Hauptinspektion von Spielplätzen

| Nr. | Inspezierte Spielgeräte | Gefährdung 1 | Gefährdung 2 | Maßnahme/Hinweis                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Zaun zum Sportplatz     | x            |              | Der Zaun ist stark beschädigt. Hier besteht eine Verletzungsgefahr für die Benutzer. Siehe hierzu Foto im Anhang.                                                                                                                                                                              |
| 2   | Klettergerüst groß      | x            |              | Der Querbalken über der Netzhängung muss erneuert werden. Er ist bis zum Kernholz marode. Die beschädigte rote Schutzabdeckung am Seilsystem muß beobachtet werden. Hier können sich Verletzungen ergeben. Siehe hierzu Foto im Anhang.                                                        |
| 3   | Klettergerüst klein     |              | x            | Die blaue Strickleiter zum beklettern des Spielgerätes muss dringend erneuert werden. Des Weiteren ist der obere Querbalken so marode, dass fast eine ganze Hand rein passt. Auf dem in der Anlage gezeigten Foto wurde es mit einem Messer symbolisiert. Das Klettergerüst wurde stillgelegt. |
| 4   | Kletterturm             | x            |              | Der Fallschutz um den Kletterturm muss auf 1,75 Meter erweitert werden.                                                                                                                                                                                                                        |

Gefährdung 1

Beanstandungen ohne akute Unfallgefahr, Behebungen bei den nächsten geplanten Instandsetzungsarbeiten

Gefährdung 2

Beanstandung einer Gefahrenstelle, Beseitigung umgehend erforderlich







# UdoHeidtmann

Fachkraft für Arbeitssicherheit



## Begehung Spielplatz Stapelfeld Schule

Am 1.4.2014

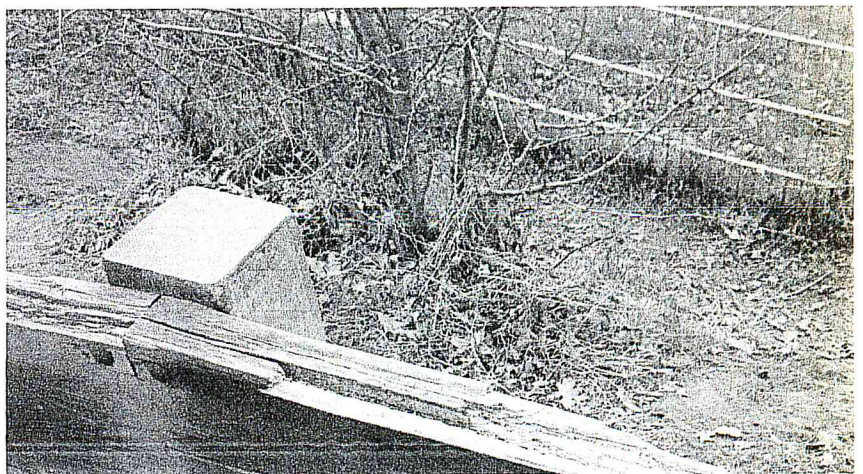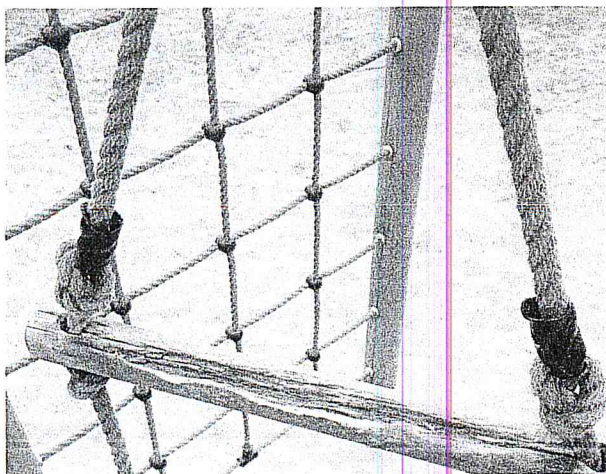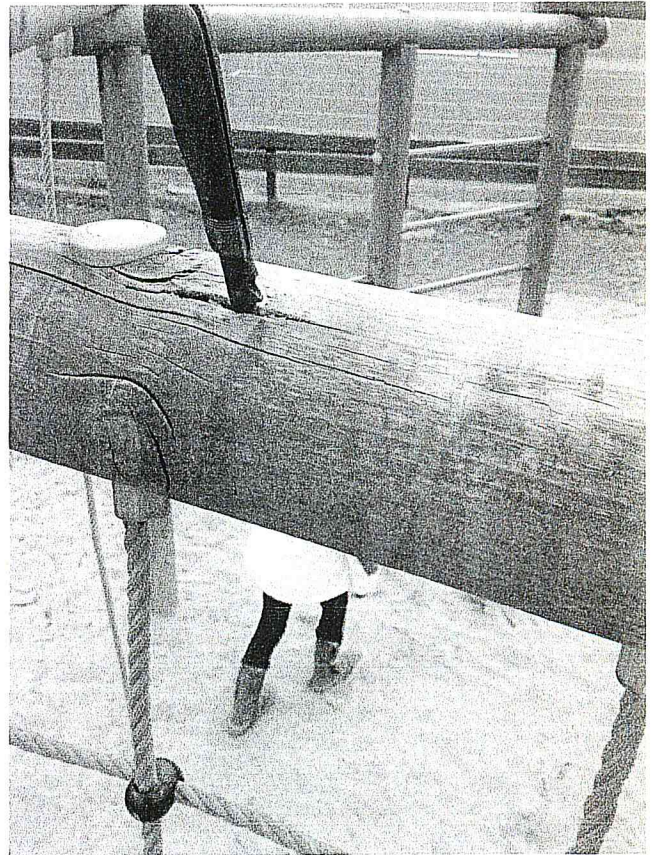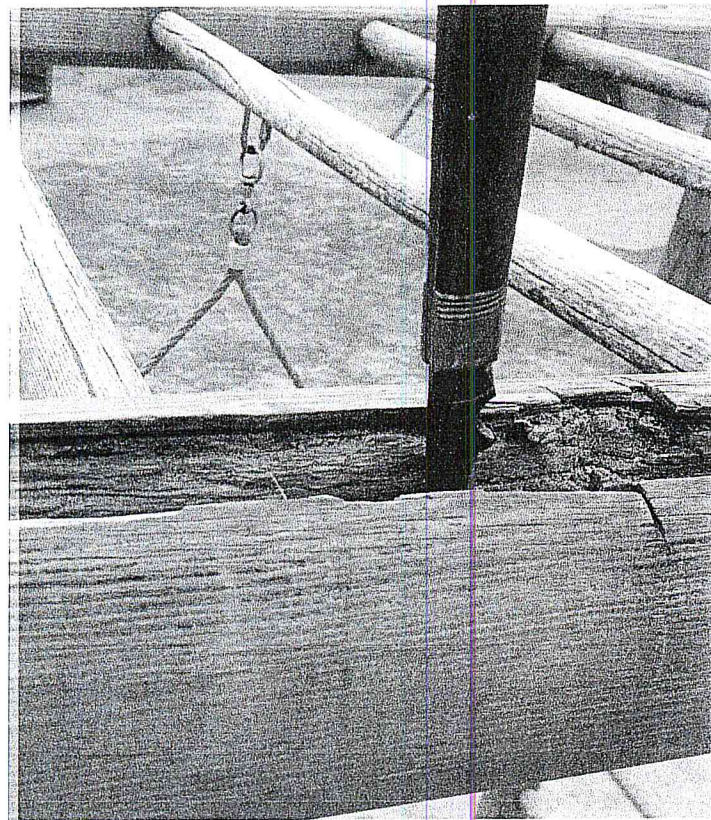




# Udo Heidtmann


Fachkraft für Arbeitssicherheit

## Begehung Spielplatz Stapelfeld Schule

Am 1.4.2014

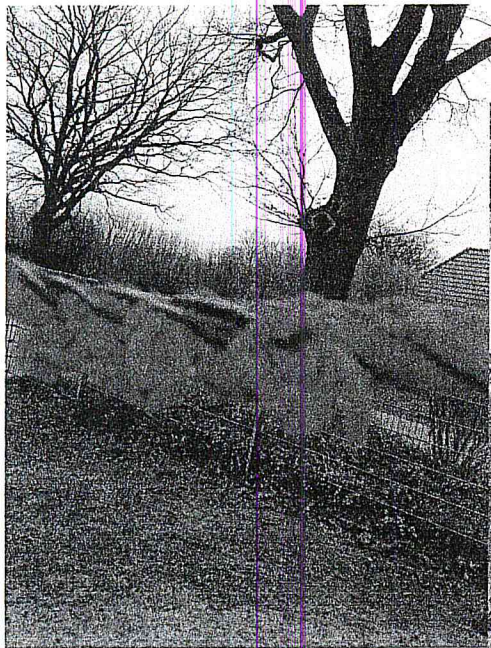

Kletternetz

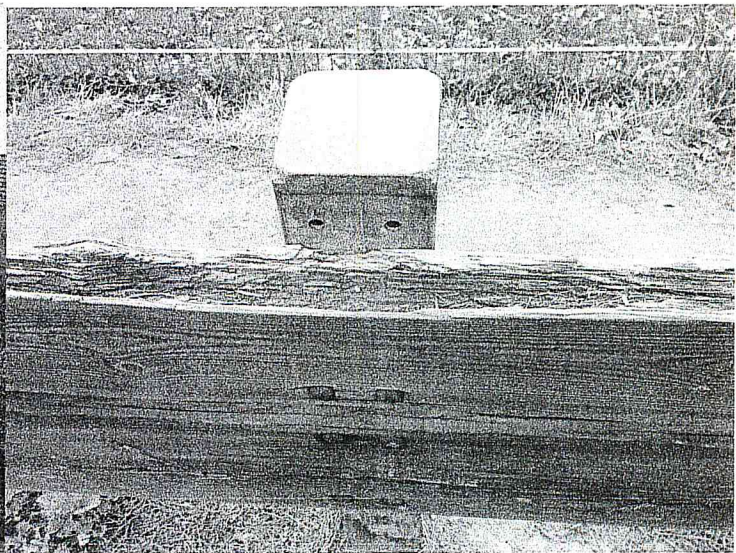

Zaun zum Sportplatz